

القدرة والعزم

للمحرك الخثلاثي الزوجه

أولاً القدرة

١- التوصيل نجمية $I_{ph} = I_L$, $V_{ph} = \frac{V_L}{\sqrt{3}}$

① $P_{in} = 3 V_{ph} I_{ph} \cos \phi$


② التوصيل دلتا $I_{ph} = \frac{I_L}{\sqrt{3}}$, $V_{ph} = V_L$

② $P_{in} = \sqrt{3} V_L I_L \cos \phi$

حيث I_{ph} تيار الوجه I_L تيار الخط
 V_{ph} جهد الوجه V_L جهد الخط
 $\cos \phi$ معامل القدرة P_{in} قدرة الدخل

مع العلم أنه يمكن استخدام المعادلتين 1 و 2 في حساب القدرة للأحادي من التوصيل مع مراعاة جهد الوجه والخط وكذلك التيار

٣- منظر القدرة

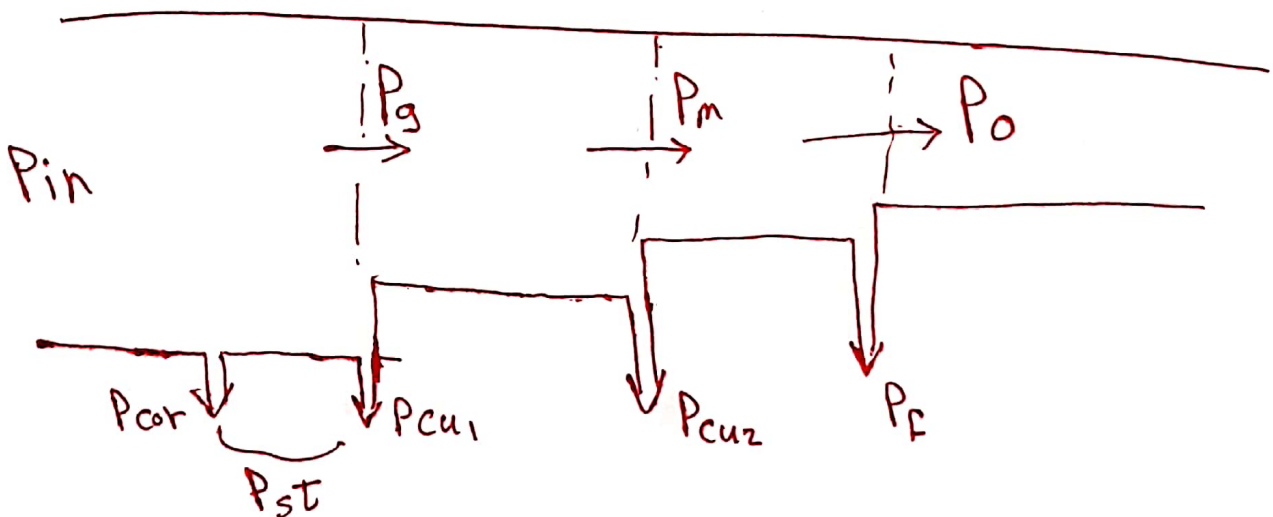

حيث

P_{cu1} المفاقيد النحاسية في العضو الثابت

P_{cor} المفاقيد الحديدية للعضو الثابت

P_{st} المفاقيد الكلية للعضو الثابت (النحاسية + الحديدية)

P_{cu2} المفاقيد النحاسية للعضو الدائر

P_f مفاقيد الاحتكاك P_o قدرة الخرج

P_m القدرة الميكانيكية المتحولة P_g القدرة في التفرع الهوائية

$$P_{cu1} = 3 R_1 I_{ph}^2 \rightarrow 3$$

$$P_{st} = P_{cu1} + P_{cor} \rightarrow 4$$

ويمكن أن تعطى في المسألة على أنها مفاقيد العضو الثابت

$$P_g = P_{in} - P_{st} \rightarrow 5$$

$$P_g = 3 \frac{R_2'}{s} I_2'^2 \rightarrow 6$$

$$P_{cu2} = 3 R_2' I_2'^2 \rightarrow 7$$

$$P_m = P_g - P_{cu2} \rightarrow 8$$

$$P_m = 3 \frac{R_2'}{s} I_2'^2 - 3 R_2' I_2'^2$$

$$P_m = 3 R_2' \frac{(1-s)}{s} I_2'^2 \rightarrow 9$$

$$P_o = P_m - P_f \rightarrow 10$$

P_o قدرة الخرج للمحرك هي قدرة ميكانيكية ولذلك يتم تحويلها من ~~حجم~~ وات الحصان

$$P_{cu2} = s P_g \rightarrow (11)$$

$$P_m = (1-s) P_g \rightarrow (12)$$

$$\eta = \frac{P_o}{P_{in}} \times 100$$

أمثلة -

محرك حتى ثلاث الأوجه ذو ستة أقطاب يعمل على مصدر جهد 440V وتردد 50 Hz فإذا كانت القدرة الداخلة إلى العضو الدوار 80 kW وتردد التيار في العضو الدوار 1.67 Hz احسب

P - الانزلاق ب - سرعة العضو الدائر ج - القدرة الميكانيكية المتحولة
 s - القدرة المفقودة في العضو الدائر د - مقاومة ملفات العضو الدائر
 لكل وجه إذا كان التيار المار في ملفات العضو الدوار 65 A

$$s = \frac{f_r}{f_s} = \frac{1.67}{50} = 0.0334$$

$$n_r = (1-s) n_s$$

$$n_s = \frac{120 \times f_s}{p} = \frac{120 \times 50}{6} = 1000 \text{ rpm}$$

$$n_r = (1-0.0334) \times 1000 = 966.6 \text{ rpm}$$

$$P_m = (1-s) P_g = (1-0.0334) \times 80 = 77.33 \text{ kW}$$

$$P_{cu2} = s P_g = 0.0334 \times 80 = 2.67 \text{ kW}$$

$$\therefore P_{cu2} = 3 R'_2 I_2'^2$$

$$\therefore R'_2 = \frac{P_{cu2}}{3 I_2'^2} = \frac{2.67 \times 10^3}{3 \times 65^2} = 0.21 \Omega$$

$$\begin{aligned} P &= 6 \\ V_{in} &= 440 \text{ V} \\ P_g &= 80 \text{ kW} \\ f_s &= 50 \text{ Hz} \\ f_r &= 1.67 \text{ Hz} \\ s &=? \\ n_r &=? \\ P_m &=? \\ P_{cu2} &=? \\ R'_2 &=? \end{aligned}$$

* محرك حث ثلاثي الأوجه ذو ستة أقطاب يتغذى من مصدر جهد 500V وتورده 60Hz يعطى قدرة ميكانيكية خارجة قدرها 20HP عندما تكون سرعته 1140rpm فإذا كانت مفايد الاحتكاك 1HP احسب

- 1- معامل الانزلاق s - المفايد الخاصة للعضو الدوراني
 2- القدرة الداخلة إلى المحرك إذا كانت مفايد العضو الثابتة 1500W
 3- تيار الخط الداخل إلى المحرك إذا كان معامل القدرة 0.86
 4- الكفاءة

$$s = \frac{n_s - n}{n_s}$$

$$n_s = \frac{120 \times f_s}{P} = \frac{120 \times 60}{6} = 1200 \text{ rpm}$$

$$s = \frac{1200 - 1140}{1200} = 0.05$$

$$P_m = P_o + P_f = 20 + 1 = 21 \text{ HP}$$

$$P_m = 21 \times 746 = 15666 \text{ watt}$$

$$P_{cu2} = s P_g$$

$$\therefore P_m = (1-s) P_g$$

$$\therefore P_g = \frac{P_m}{1-s} = 16490.5 \text{ watt}$$

$$P_{cu2} = 0.05 \times 16490.5 = 824.5 \text{ watt}$$

$$P_{in} = P_g + P_{st} = 16490.5 + 1500 = 17990.5 \text{ watt}$$

$$I_L = \frac{P_{in}}{\sqrt{3} V_{in} \cos \phi} = \frac{17990.5}{\sqrt{3} \times 500 \times 0.86} = 24.15 \text{ A}$$

$$\eta = \frac{P_o}{P_{in}} \times 100 = \frac{20 \times 746}{17990.5} \times 100 = 82.9 \%$$

$$\begin{aligned} P &= 6 \\ V_{in} &= 500 \text{ V} \\ f_s &= 60 \text{ Hz} \\ P_o &= 20 \text{ HP} \\ n_r &= 1140 \text{ rpm} \\ P_f &= 1 \text{ HP} \\ s &=? \\ P_{cu2} &=? \\ P_{in} &=? \\ P_{st} &= 1500 \text{ W} \\ I_L &=? \\ \cos \phi &= 0.86 \\ \eta &=? \end{aligned}$$

ثانياً العزم

$$T = \frac{P_m}{\omega} N_m \quad (1)$$

حيث T العزم الميكانيكي الناشئ على عمود الدوران
 ω السرعة الزاوية لعمود الدوران
 P_m القدرة الميكانيكية
 $2\pi n_r/60$

$$T = \frac{P_g}{\omega_s} N.m \rightarrow (2)$$

P_g القدرة في التغذية الهوائية
 ω_s السرعة الزاوية التزامنية
 $2\pi n_s/60$

$$T = \frac{P_g}{\omega_s} = \frac{3 R_2' I_2'^2}{s} \frac{60}{2\pi n_s} \rightarrow (3)$$


$$T = k \frac{R_2'}{s} I_2'^2 \rightarrow (4)$$

$$k = \frac{3 \times 60}{2\pi n_s}$$

ومن الدائرة المكافئة يمكن حساب I_2'

$$I_2' = \frac{V_{ph}}{Z_{eq}} = \frac{V_{ph}}{\sqrt{(R_1 + \frac{R_2'}{s})^2 + X_{eq}^2}}$$

$$T = \frac{k V_{ph}^2}{(R_1 + \frac{R_2'}{s})^2 + X_{eq}^2} \cdot \frac{R_2'}{s}$$

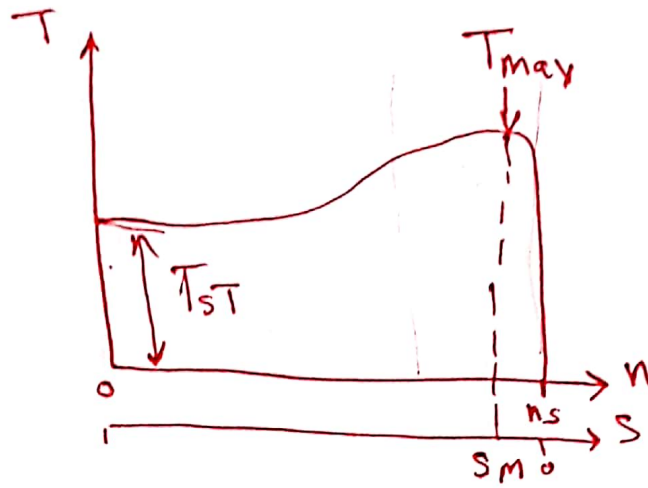

الشكل يوضح العلاقة بين العزم والسرعة حيث
 T_{max} أقصى عزم للمحرك s_m الانزلاق الذي يحدث عنده
 أقصى عزم T_{ST} عزم البدء

$$s_m = \frac{R_2'}{X_2'} \quad , \quad T_{max} = \frac{k V_{ph}^2}{2 X_2'}$$

$$T_{ST} = \frac{k V_{ph}^2 R_2'}{(R_1 + R_2')^2 + X_{eq}^2}$$

حيث الانزلاق عند البدء يساوي 1

يمكن التحكم في موضع العزم الأقصى للمحركات ذات
 العضو الدائر المغلوف وذلك بإضافة مقاومة إلى العضو
 الدوار

فإن محرك حتى ثلاثي الأوجه ملغاة موصلة على شكل دلتا
 يتغذى من مصدر جهد 240V عناصر الدائرة المكافئة له

$$R_1 = 0.4 \Omega$$

$$R_2' = 0.6 \Omega$$

$$X_1 = 1.0 \Omega$$

$$X_2' = 1.0 \Omega$$

فإذا كانت السرعة التزامنية لهذا المحرك 1800rpm وسرعة العنصر
 الدوار عند الحمل الكامل 1710rpm احسب ما يلي :-

أ - تيار الحمل الكامل ب - عزم الحمل الكامل

ج - تيار البدء د - عزم البدء

هـ - أقصى عزم للمحرك وعند أي انزلاق يحدث

الحل المحرك موصلة على شكل دلتا
 $V_{ph} = V_L = 240\text{V}$

$$I_2' \cong I_{ph} = \frac{V_{ph}}{Z_{eq}} = \frac{V_{ph}}{\sqrt{(R_1 + \frac{R_2'}{s})^2 + (X_1 + X_2')^2}}$$

$$s = \frac{n_s - n}{n_s} = \frac{1800 - 1710}{1800} = 0.05$$

$$I_2' = \frac{240}{\sqrt{(0.4 + \frac{0.6}{0.05})^2 + (1+1)^2}} = 19.11\text{A}$$

$$T = \frac{k V_{ph}^2}{(R_1 + \frac{R_2'}{s})^2 + (X_1 + X_2')^2} \cdot \frac{R_2'}{s} = k \frac{R_2'}{s} I_2'^2$$

$$k = \frac{3 \times 60}{2\pi n_s} = \frac{3 \times 60}{2\pi \times 1800} = 0.0159$$

$$T = 0.0159 \times \frac{0.6}{0.05} \times 19.11^2 = 69.74\text{Nm}$$

- حساب تيار الـبد عند الـبد $S=1$

$$I_{2st}' = \frac{V_{ph}}{\sqrt{(R_1 + R_2')^2 + X_{eq}^2}} = \frac{240}{\sqrt{(0.4 + 0.6)^2 + (1+1)^2}}$$

$$I_{2st}' = 107.33 \text{ A}$$

عزم الـبد

$$T_{st} = k R_2' I_{2st}'^2 = 0.0159 * 0.6 * 107.33^2 = 109.9 \text{ Nm}$$

- العزم الـاقصى

$$T_{max} = \frac{k V_{ph}^2}{2 X_2'} = \frac{0.0159 * 240^2}{2 * 1} = 457.92 \text{ Nm}$$

$$S_m = \frac{R_2'}{X_2'} = \frac{0.6}{1} = 0.6$$

* محرك حتى ثلاثي الأوجه ذو ثمانية أقطاب يعمل على مصدر جهد 380V وتردده 60 Hz فإذا كانت سرعة المحرك عند الحمل الكامل 864 rpm والقدرة الداخلة إليه 10 kW وكانت مصافيده العضو الثابت 600 W والمصافيد الميكانيكية 350 W احسب

① المصافيد النحاسية في العضو الدوار
 ② كفاءة المحرك ③ عزم المحرك عند الحمل الكامل

$$P_{cu2} = S P_g$$

$$S = \frac{n_s - n}{n_s} \quad \& \quad n_s = \frac{120 \times f_s}{P} = \frac{120 \times 60}{8} = 900 \text{ rpm}$$

$$S = \frac{900 - 864}{900} = 0.04$$

$$P_g = P_{in} - P_{st} = 10 \times 10^3 - 600 = 9400 \text{ watt}$$

$$P_{cu2} = 0.04 \times 9400 = 376 \text{ watt}$$

$$P_o = P_m - P_f$$

$$P_m = (1 - S) P_g = 9400 (1 - 0.04) = 9024 \text{ watt}$$

$$P_o = 9024 - 350 = 8674 \text{ watt}$$

$$\eta = \frac{P_o}{P_{in}} \times 100 = \frac{8674}{10 \times 10^3} \times 100 = 86.74\%$$

$$T = \frac{P_g}{\omega_s} = \frac{9400 \times 60}{2\pi \times 900} = 99.73 \text{ N.m}$$

$$T = \frac{P_m}{\omega} = \frac{9024 \times 60}{2\pi \times 864} = 99.73 \text{ N.m}$$

* محرك حتى ثلاثي الأوجه ذو أربعة أقطاب يعمل على مصدر جهد

380V وتردده 50Hz عناصر الدائرة المكافئة له

$$R_1 = 0.12 \Omega \quad R_2' = 0.16 \Omega \quad X_1 = 0.45 \Omega \quad X_2' = 0.52 \Omega$$

فإذا كانت ملفات المحرك موهلة على شكل نجمة احسب

١- تيار البدء ٢- عزم البدء ٣- العزم الأقصى وعند أي انزلاقه

٤- عزم البدء عند اضافة معاوقة قيمتها ١ ا إلى كل وجه من أوجه العضو الدوار

$$I_2' = I_{ph} = I_1 = \frac{V_{ph}}{\sqrt{(R_1 + \frac{R_2'}{s})^2 + (X_1 + X_2')^2}}$$

$$V_{ph} = \frac{380}{\sqrt{3}} = 219.4 \text{ V}$$

$$I_{2st} = \frac{219.4}{\sqrt{(0.12 + 0.16)^2 + (0.45 + 0.52)^2}} = 217.3 \text{ A} \quad \text{عند } s=1$$

$$T_{st} = k R_2' I_{st}^2, \quad k = \frac{3 \times 60}{2\pi n_s}$$

$$n_s = \frac{120 \times P_s}{P} = \frac{120 \times 60}{4} = 1800 \text{ RPM}$$

$$k = \frac{3 \times 60}{2\pi \times 1800} = 0.0159$$

$$T_{st} = 0.0159 \times 0.16 \times 217.3^2 = 120.13 \text{ N.m}$$

$$T_{max} = \frac{k V_{ph}^2}{2 X_2'} = \frac{0.0159 \times 219.4^2}{2 \times 0.52}$$

العزم الأقصى

$$T_{max} = 735.93 \text{ Nm}$$

$$s_m = \frac{R_2'}{X_2'} = \frac{0.16}{0.52} = 0.3$$

٢- عزم البدء بإضافة المقاومة

$$I_{st} = \frac{V_{ph}}{\sqrt{(R_1 + 1 + R_2')^2 + (X_1 + X_2')^2}} = \frac{219.4}{\sqrt{(0.12 + 1 + 0.16)^2 + (0.45 + 0.52)^2}} = 136.61 \text{ A}$$

$$T_{st} = k I_{st}^2 (R_2' + 1) = 0.0159 \times 136.61^2 \times (0.16 + 1) = 344.2 \text{ N.m}$$